

No: 201669458



2014000425Z



(2014)国认监认字(043)号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0698

# 检 验 报 告

认证委托人： 贵州鑫大福门业有限公司

产品型号名称： GFYJ-300300-FY3-Cz-D-80  
钢质防火、防烟卷帘

检 验 类 别： 型式试验

**NFTC**

国家防火建筑材料质量监督检验中心



1.1

整

# 国家防火建筑材料质量监督检验中心

## 检 验 报 告

No: 201669458

共 8 页 第 1 页

产品名称	钢质防火、防烟卷帘	型 号	GFYJ-300300-FY3-Cz-D-80
认证委托人	贵州鑫大福门业有限公司	检验类别	型式试验
生产者	贵州鑫大福门业有限公司	生产日期	2016.08
生产企业	贵州鑫大福门业有限公司	抽 样 者	公安部消防产品合格评定中心
抽样基数	2樘	抽样地点	生产线末端
样品数量	1樘	抽样日期	2016.09.01
样品状态	完好	受理日期	2016.09.18
检验依据	GB 14102-2005 《防火卷帘》 CNCA-C18-02: 2014 《强制性产品认证实施规则 火灾防护产品》 CCCF-HZFH-02 《强制性产品认证实施细则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》		
检验项目	全项性能		
检 验 结 论	贵州鑫大福门业有限公司送检的GFYJ-300300-FY3-Cz-D-80型钢质防火、防烟卷帘，经按GB 14102-2005 《防火卷帘》、CNCA-C18-02: 2014 《强制性产品认证实施规则 火灾防护产品》、CCCF-HZFH-02 《强制性产品认证实施细则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》检验，合格。(以下空白)		
	(检验专用章) 签发日期: 2016年09月09日		
备注			

批准: 

审核: 

编制: 

# 国家防火建筑材料质量监督检验中心

## 检验结果汇总表

No: 201669458

共 8 页 第 2 页

序号	检验项目	标准条款号	标准要求	检验结果	结论
1	外观质量	GB 14102-2005 6.1.1 7.1	金属零部件表面不应有裂纹、压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷。表面应做防锈处理，涂层、镀层应均匀，不得有斑剥、流淌现象。	符合要求	合格
		6.1.3 7.1	相对运动件在切割、弯曲、冲钻等加工处不应有毛刺。	符合要求	
		6.1.4 7.1	各零部件的组装、拼接处不应有错位。焊接处应牢固，外观应平整，不应有夹渣、漏焊、疏松等现象。	符合要求	
		6.1.5 7.1	所有紧固件应紧牢，不应有松动现象。	符合要求	
2	材料	6.2.2 7.2.1	防火卷帘主要零部件使用的各种原材料应符合相应国家标准或行业标准的规定。	符合要求	合格
		6.2.3 7.2.1	普通型帘板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。 复合型帘板中任一帘片厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ 。	复合型帘板 0.8mm	
			座板厚度 $\geq 3.0\text{mm}$ 。	3.0mm	
			掩埋型导轨厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 。 外露导轨厚度 $\geq 3.0\text{mm}$ 。	1.5mm(掩埋型)	
			门楣厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ 。	0.8mm	
			箱体厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ 。	0.8mm	
3	零部件尺寸公差	6.3.1 7.3.1	帘板长度公差 $\pm 2.0\text{mm}$	+1.0mm	合格
			帘板宽度公差 $\pm 1.0\text{mm}$	+0.4mm	
			帘板厚度公差 $\pm 1.0\text{mm}$	+0.2mm	
			导轨槽深公差 $\pm 2.0\text{mm}$	+0.4mm	
			导轨槽宽公差 $\pm 2.0\text{mm}$	-0.4mm	
4	帘板	6.3.2.1 7.3.2	钢质防火卷帘相邻帘板串接后转动灵活，摆动 $\pm 90^\circ$ 不允许脱落。	符合要求	合格
		6.3.2.2 7.3.2	钢质防火卷帘帘板两端挡板或防窜机构应装配牢固，卷帘运行时相邻帘板窜动量不应大于2mm。	1mm	
		6.3.2.3 7.3.2	钢质防火卷帘帘板应平直，装配成卷帘后，不允许有孔洞或缝隙存在。	符合要求	
		6.3.2.4 7.3.2	钢质防火卷帘复合型帘板的两帘片连接应牢固，填充料填加应充实。	符合要求	

# 国家防火建筑材料质量监督检验中心

## 检验结果汇总表

No: 201669458

共 8 页 第 3 页

序号	检验项目	标准条款号	标准要求		检验结果	结论	
5	导轨	6.3.4.1 7.3.4.1	帘面嵌入 导轨深度	导轨间距离B	每端嵌入深度	86mm	合格
		3000mm≤ B<5000mm		>50mm			
		6.3.4.2 7.3.4.5	导轨顶部应成圆弧形，以便卷帘运行。			符合要求	
		6.3.4.3 7.3.4.5	导轨的滑动面、侧向卷帘供滚轮滚动的导轨表面应光滑、平直。帘面、滚轮在导轨内运行时应平稳顺畅，不应有碰撞和冲击现象。			符合要求	
		6.3.4.4 7.3.4.2	单帘面卷帘的两根导轨应互相平行，其平行度误差不应大于5mm；双帘面卷帘不同帘面的导轨也应互相平行，其平行度误差不应大于5mm。			1mm	
		6.3.4.5 7.3.4.3	防火防烟卷帘的导轨内应设置防烟装置，防烟装置所用的材料应为不燃或难燃材料。防烟装置与帘面应均匀紧密贴合，其贴合面长度不应小于导轨长度的80%。			符合要求 95%	
6.3.4.6 7.3.4.4	导轨现场安装应牢固，预埋钢件的间距为600mm~1000mm。垂直卷卷帘的导轨安装后相对于基础面的垂直度误差不应大于1.5mm/m，全长不应大于20mm。			间距730mm 垂直度误差 0.6mm/m 全长7mm			
6	门楣	6.3.5.1 7.3.5	防火防烟卷帘的门楣内应设置防烟装置，防烟装置所用的材料应为不燃或难燃材料。防烟装置与帘面应均匀紧密贴合，其贴合面长度不应小于门楣长度的80%，非贴合部位的缝隙不应大于2mm。		符合要求 贴合面长度93% 非贴合面部位的缝 隙1mm	合格	
		6.3.5.2 7.3.5	门楣现场安装应牢固，预埋钢件的间距为600mm~1000mm。		间距780mm		
7	座板	6.3.6.1 7.3.6	座板与地面应平行、接触应均匀。		符合要求	合格	
		6.3.6.2 7.3.6	座板的刚度应大于卷帘帘面的刚度。座板与帘面之间的连接应牢固。		符合要求		

# 国家防火建筑材料质量监督检验中心 检验结果汇总表

No: 201669458

共 8 页 第 4 页

序号	检验项目	标准条款号	标准要求			检验结果	结论
8	传动装置	6.3.7.1 7.3.7	传动用滚子链和链轮的尺寸、公差及基本参数应符合GB/T 1243的规定，链条静强度、选用的许可安全系数应 >4。			符合要求	合格
		6.3.7.2 7.3.7	传动机构、轴承、链条表面应无锈蚀，并应按要求加适量润滑剂。			符合要求	
		6.3.7.3 7.3.7	垂直卷卷帘的卷轴在正常使用时的挠度应小于卷轴长度的1/400。			1/745	
9	卷门机	6.3.8 7.3.8	防火卷帘用卷门机应符合相关规定。			符合要求	合格
10	控制箱	6.3.9 7.3.9	防火卷帘用控制箱应符合相关规定。			符合要求	合格
11	耐风压性能	6.4.1 7.4.1	代号	耐风压强度, Pa	挠度, mm	39mm	合格
			80	784	B=3m ≤45		
		为防止帘板脱轨，可以在帘面和导轨之间设置防脱轨装置。			符合要求		
12	防烟性能	6.4.2 7.4.2	防火防烟卷帘导轨和门楣的防烟装置应符合6.3.4.5、6.3.5.1的规定。			符合要求	合格
		防火防烟卷帘帘面两侧压差20Pa时，其在标准状态下（20℃，101325Pa）的漏烟量不应大于0.20m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> ·min)。			0.19m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> ·min)		
13	运行平稳性能	6.4.3 7.4.3	帘面在导轨内运行应平稳，不应有脱轨和明显的倾斜现象。			符合要求	合格
		双帘面卷帘的两个帘面应同时升降，两个帘面的高度差不应大于50mm。			/		
14	噪声	6.4.4 7.4.4	防火卷帘启、闭运行的平均噪声不应大于85dB。			77dB	合格
15	电动启闭和自重下降运行速度	6.4.5 7.4.5	垂直卷卷帘电动启、闭的运行速度应为2m/min~7.5m/min，其自重下降速度不应大于9.5m/min。侧向卷卷帘电动启、闭的运行速度不应小于7.5m/min。水平卷卷帘电动启、闭的运行速度应为2m/min~7.5m/min。			开启3.9m/min 关闭3.6m/min 自重下降4.6m/min	合格

质 专

# 国家防火建筑材料质量监督检验中心

## 检验结果汇总表

No: 201669458

共 8 页 第 5 页

序号	检验项目	标准条款号	标准要求	检验结果	结论
16	两步关闭性能	6.4.6 7.4.6	安装在疏散通道处的防火卷帘应具有两步关闭性能。即控制箱接收到报警信号后，控制防火卷帘自动关闭至中位处停止，延时5s~60s后继续关闭至全闭；或控制箱接第一次报警信号后，控制防火卷帘自动关闭至中位处停止，接第二次报警信号后继续关闭至全闭。	符合要求	合格
17	温控释放性能	6.4.7 7.4.7	防火卷帘应装配温控释放装置，当释放装置的感温元件周围温度达到73℃±0.5℃时，释放装置动作，卷帘应依自重下降关闭。	符合要求	合格
18	耐火性能 完整性	6.4.8 7.4.8	FY3≥3.00h，缝隙探棒不可以穿过（φ6mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内，并沿裂缝方向移动150mm的长度；φ25mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内。）；试件背火面未出现持续10s以上火焰。	3.00h，未做探棒试验，试件背火面未出现火焰。	合格
以		下	空	白	
备注：					

量  
用

# 国家防火建筑材料质量监督检验中心

## 检验报告

No: 201669458

共 8 页 第 6 页

产品图片:



### 一、铭牌标志:

产品名称: 钢质防火、防烟卷帘;

型号规格: GFYJ-300300-FY3-Cz-D-80;

生产者: 贵州鑫大福门业有限公司;

生产企业: 贵州鑫大福门业有限公司;

电机功率: 0.37kW;

3C 认证标志: 无。

### 二、关键元器件:

1、无机纤维复合帘面材质、生产单位: /


2、温控释放装置型号规格、生产单位: 温控释放器, T/J16, 宜昌四八二 0 机电有限公司。

三、产品特性参数: 见产品立面、剖面、结构示意图及产品照片。

四、一致性核查结论: 符合。

检验地点: 四川省都江堰市都江堰村鱼嘴试验基地。(以下空白)

耐火构件示意图:

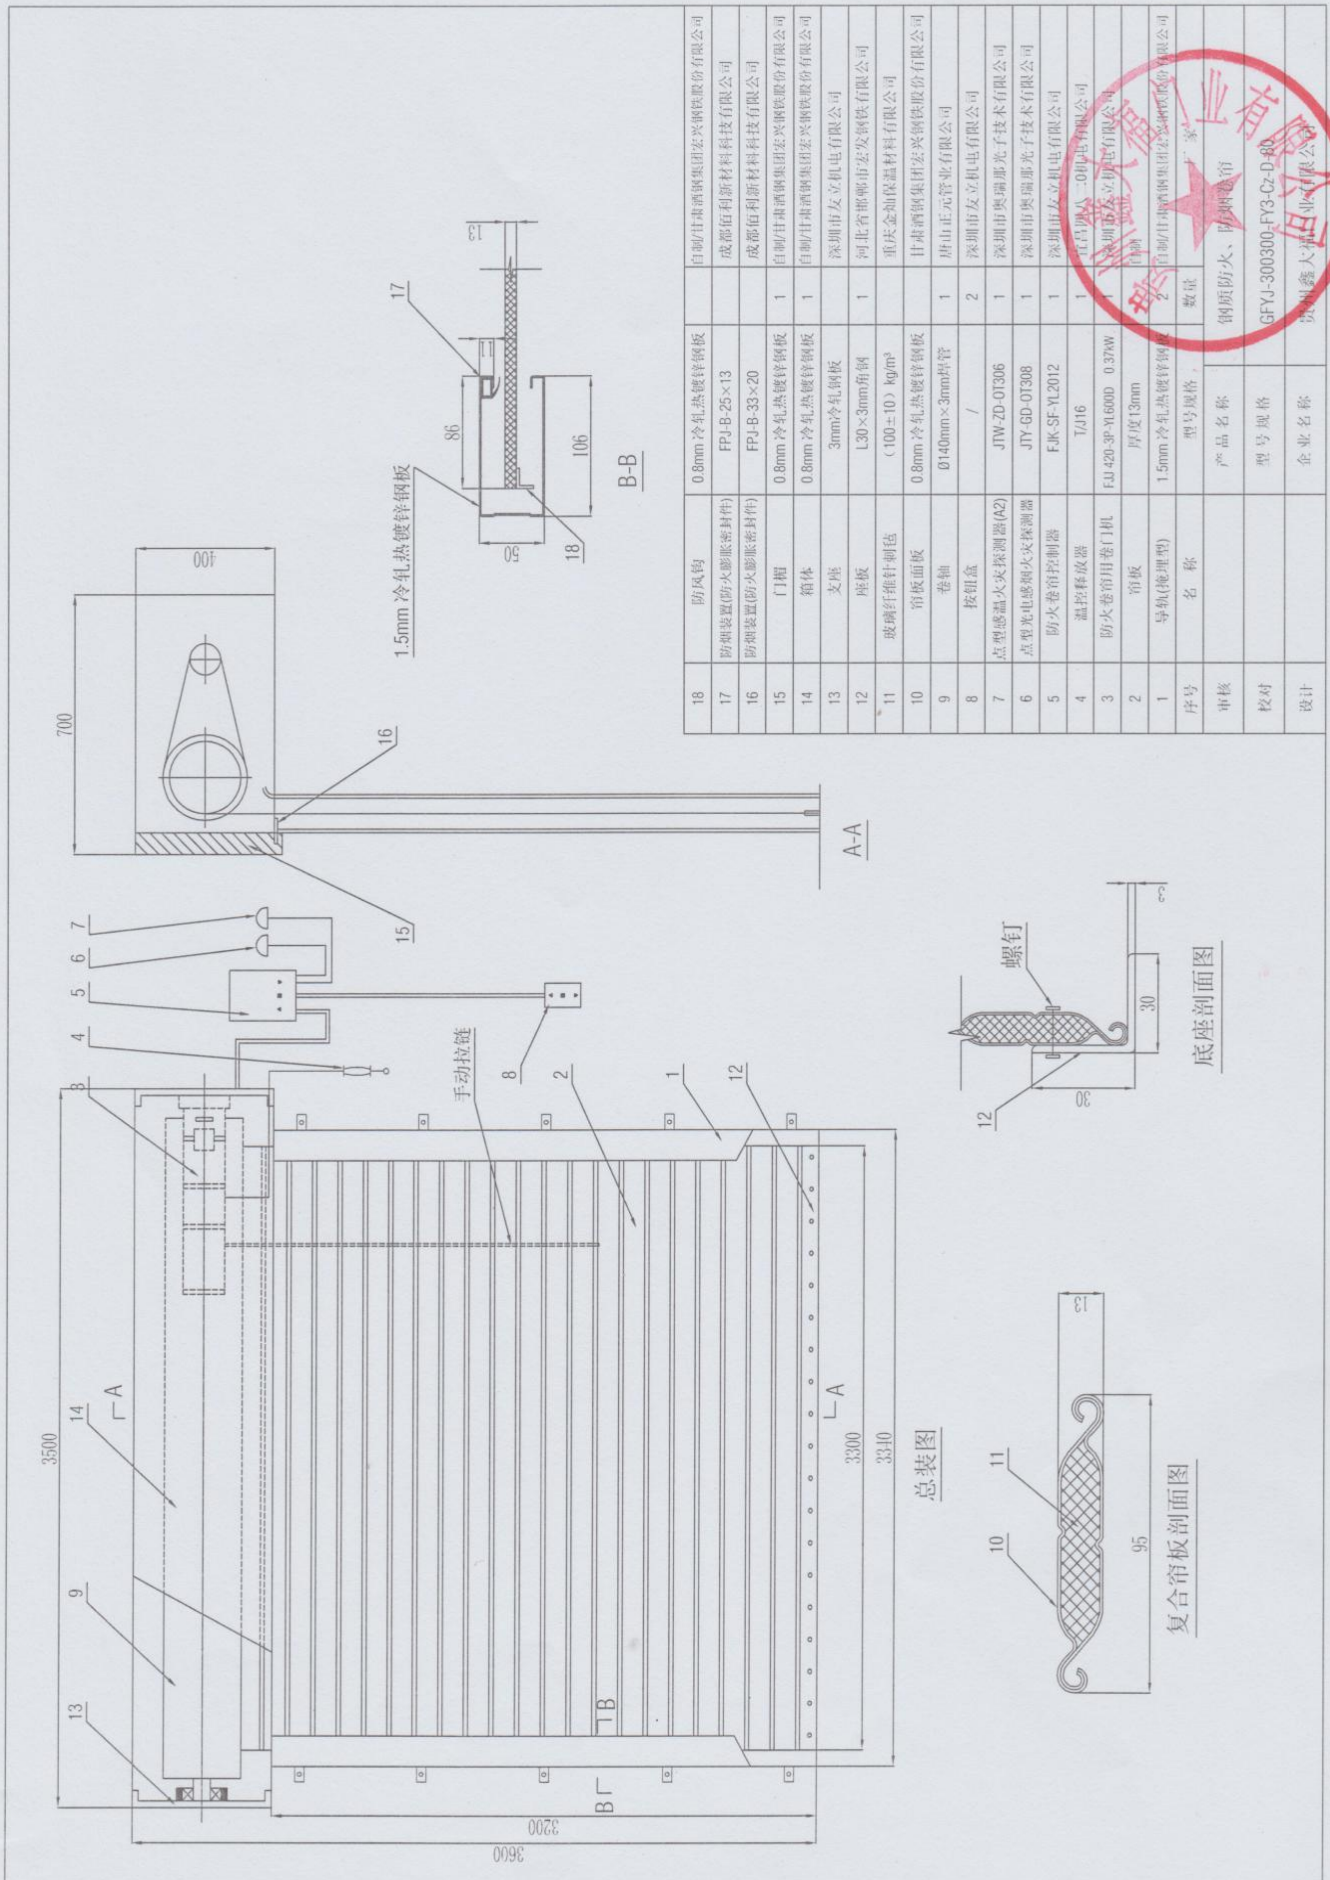




# 国家防火建筑材料质量监督检验中心

## 检验报告


No: 201669458

共 8 页 第 8 页

照片说明:

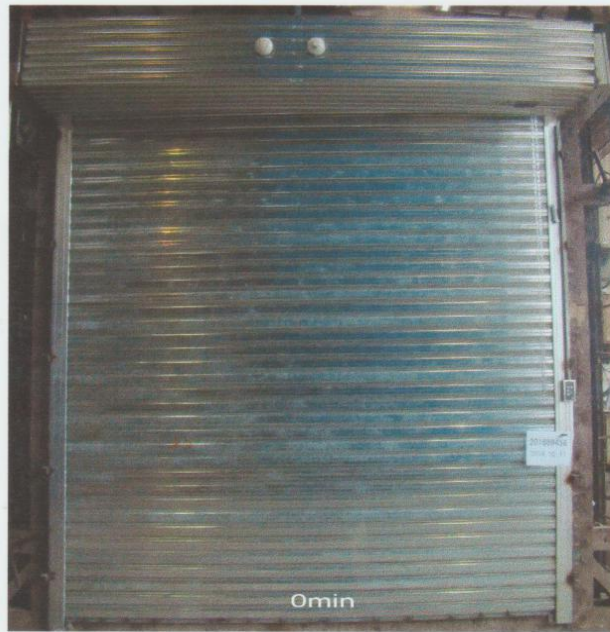

照片 1 耐火试验前试件情况

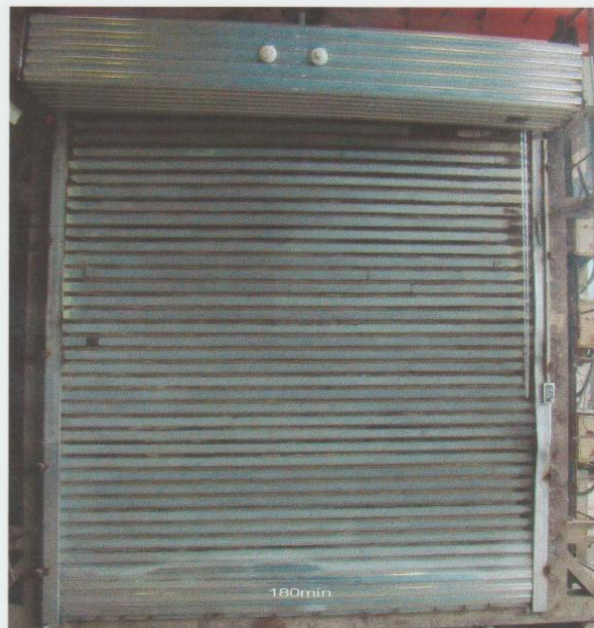

照片 2 耐火试验结束时试件情况